



3/19
34
31 MAG 2005

3/19
10 GEN 2005

COMUNE DI MACERATA
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO

Progettisti: Arch. Maurizio Bonetti
Arch. Flavio Tonnesi
Consulenza: Arch. Guido Strigoli

INDIVIDUAZIONE DEI COLORI TRADIZIONALI
Allegato grafico n°2

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSETTO ED UCC. TERRITORIO

[Handwritten signature]



COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/1
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Scialbo di calce	Terra gialla
Portale		
Marcapiano	Scialbo di calce	Avorio
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre		
Balconi		
Pareti superiori	Scialbo di calce	Terra gialla
Portone	Legno	Marrone
Finestre	Legno	Bianco avorio
Persiane	Legno	Marrone
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera e ghisa	Lamiera zincata
Part. decorativi		
Cornicione	Scialbo di calce	Avorio



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.**75**
V.lo S. Lorenzo n. 2 - 4
angolo Via Mozzi

Localizzazione e Caratteristiche visive:

prospiciente ad un piccolo
largo e di svincio rispetto
la via principale (Mozzi)

Annotazioni:

riordino delle aperture al
piano terra di Via Mozzi
e di V.lo S.Lorenzo.
Ritinteggiatura con
scialbo di latte di calce e
terra gialla .
Fasce marcapiano e
cornicione di colore
bianco o mattone f.v.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DEL COLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/2
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Tracce di scialbo di calce	Rosso ercolano
Portale	Mattoni	Cotto
Marcapiano	Tracce di scialbo di calce	Giallo paglierino
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre		
Balconi		
Pareti superiori	Tracce di scialbo di calce	Rosso ercolano
Portone		
Finestre	Legno verniciato a smalto	avorio
Persiane		
Ringhiere		
Pluviali	Rame	rame
Part. decorativi	Conci posti d'angolo	
Cornicione	Mattoni sovrapposti	cotto



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.88
Vicolo Angelucci n.20-22

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio

Annotazioni:

Tracce di scialbo originale con pigmento rosso ercolano.
Prescrizioni: rifacimento dello scialbo con latte di calce additivata con resina acrilica, applicato a velatura. In alternativa può essere impiegata una tinteggiatura a velatura ai silossani sopra un tonachino dello spessore inferiore a cm 0,5.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/3
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento		
Portale	In pietra d'istria	Naturale
Marcapiano		
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	In pietra d'istria	Naturale
Balconi		
Pareti superiori	Intonaco di calce a due strati	Colore terra Siena bruciata
Portone	Legno	Legno naturale
Finestre	Legno verniciato a smalto	Bianco
Persiane	Solo sul fronte di v.lo Ferri	Marrone
Ringhiere	Inferriate di pregevole fattura	
Pluviali	rame	Naturale
Part. decorativi		
Cornicione	In legno	Naturale



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.186

Vicolo Ferri n15
Casa Domizi Vico.

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte principale
prospiciente al largo.
Vista di scorcio dalla via
principale c.so Matteotti

Annotazioni:

Ed. classe A
cinquecentesco.
Intonaco di calce a due
strati.
Tinteggiatura a latte di
calce con pigmento di
terra di Siena bruciata.
Revisione degli impianti
a rete in facciata.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DEL COLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/4
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Cornici in marmo della vetrina	naturale
Portale		
Marcapiano	In cotto scialbato	Stesso del fondo
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	In cotto scialbato	Stesso del fondo
Balconi		
Pareti superiori	Intonaco di calce colorato	Terra d'ombra
Portone	Non più esistente perché inglobato dalla vetrina	
Finestre		
Persiane	Legno verniciato	grigio
Ringhiere		
Pluviali	lamiera	Lamiera zincata
Part. decorativi		
Cornicione	Elementi in cotto sovrapposti e scialbati	Stesso del fondo



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n. **191**
Corso Giacomo Matteotti

Localizzazione e Caratteristiche visive:

edificio a schiera, fortemente compromesso nella sua immagine dalla vetrina della farmacia.

Annotazioni:

recentissime opere di ristrutturazione della vetrina, hanno ulteriormente modificato l'aspetto del piano terra. La cromia da adottare è la stessa dell'attuale, con la variante delle cornici cornicione e fasce marcapiano che dovranno essere tinteggiate con il colore bianco finta pietra. La sirena dell'allarme dovrà essere spostata più in basso.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE Formazione della tavolozza dei colori tradizionali	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/5
-----------------------------------	--	---	----------------------------

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Scialbo a calce	Terra rossa
Portale		
Marcapiano		
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre		
Balconi		
Pareti superiori	Scialbo a calce	Terra rossa
Portone		
Finestre	Legno	Avorio
Persiane	Legno	Marrone
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera	
Part. decorativi		
Cornicione		



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.**259**
Vicolo Monachesi n.8

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio.

Annotazioni:

Riordino degli impianti
del gas ed elettrico.
Ritinteggiatura con
scialbo a calce colorata
con terra rossa.

**COMUNE
DI
MACERATA**

Oggetto:

SCHEMA DI RILEVAMENTO DEL COLORE

Formazione della tavolozza dei colori
tradizionali

Consulente:

Arch. G. Strinati

Tav.n

5/6

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Intonaco a calce	Terra rossa
Portale	Intonaco a calce	Bianco avorio
Marcapiano	Intonaco a calce	Terra rossa
Lesena-Paraste	Intonaco a calce	Terra rossa
Cornici- Finestre		
Balconi		
Pareti superiori	Intonaco a calce	Terra rossa
Portone	Legno	
Finestre	Legno	Naturale
Persiane	Legno	Marrone
Ringhiere		
Pluviali		
Part. decorativi	Cantonale ad angolo smussato	Stesso colore fondo
Cornicione	Con elementi sporgenti	Stesso colore fondo



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.**260**
Vicolo Monachesi
V.lo Costa n. 24

**Localizzazione e
Caratteristiche visive:**

Edificio posto d'angolo
La parete più protetta su
V.lo Monachesi presenta
la colorazione originale.

Annotazioni:

Ritinteggiatura a calce o
silossanica, con pigmenti
di terra rossa applicata a
velatura
Possibilità di distinguere il
cornicione con colorazio-
ne finta pietra, colore
bianco avorio.
Sostituzione del pluviale
in p.v.c. e sistemazione
dei cavi enel. Revisione
della soglia di travertino e
dell'infisso del negozio su
via Costa. Persiane di
colore grigio chiaro.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/7
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Tracce di scialbo su cortina in cotto	Cotto/beige
Portale	In mattone f.v.	cotto
Marcapiano	Mattone sovrapposto	Misto scialbo mattone f.v.
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Mattone scialbato	beige
Balconi	Sporto in pietra con mensole in ferro	Grigio scuro e verde scuro
Pareti superiori	Scialbo	Blu oltremare scalato
Portone	Legno verniciato	trasparente
Finestre	Legno verniciato	Bianco avorio
Persiane	Legno verniciato	Verde scuro
Ringhiere	ferro	Verde scuro
Pluviali	lamiera	zincata
Part. decorativi		
Cornicione	elementi in cotto sovrapposti scialbati	Giallo paglierino



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.**312**
Via F.Crispi 13 -15 -17

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio.

Annotazioni:

Rifacimento dello scialbo e colorazione dei fondi con blu oltremare scalato. Fasce marcapiano, cornici alle finestre e cornicione, da scialbare e tinteggiare con color giallo paglierino.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/8
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Intonaco a calce	Terra di Siena
Portale	Intonaco a calce	Grigio medio tortora
Marcapiano		
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Intonaco a calce	Rosso ercolano
Balconi		
Pareti superiori	Intonaco a calce	Terra di Siena
Portone	Legno	naturale
Finestre	Legno	Smalto grigio chiaro
Persiane	Legno	Verde
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera	
Part. decorativi	Cornice delle finestre con trabeazione	Rosso ercolano
Cornicione	Intonaco a calce	Rosso ercolano



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.**368**
Via Mozzi n.85

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio.

Annotazioni:

Edificio dalle caratteristiche coloriture tradizionali in buono stato di conservazione.
Portale e cornici da ritinteggiare, con giallo paglierino od anche bianco ad imitazione della pietra.
Obbligo di ritinteggiatura dei fondi con la stessa cromia, da applicare a velatura.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/9
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo	Intonaco a calce-cemento	grigio
Basamento	Intonaco a calce finto bugnato	Calce-sabbia
Portale	Cornice intonacata	Bianco
Marcapiano	Mattone scialbato	Calce-sabbia
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Mattone scialbato sovrastate da timpano	Calce-sabbia
Balconi		
Pareti superiori	Scialbo a calce	Calce-sabbia
Portone	Legno	Vernice marrone scuro
Finestre	Legno verniciato	Bianco avorio
Persiane	Legno	Grigio chiaro
Ringhiere	Ferro battuto	Ruggine
Pluviali	Lamiera	
Part. decorativi	Cantonale, cornici finestre timpanate	Calce-sabbia
Cornicione	Intonaco a calce	Calce-sabbia



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.371

Via Mozzi n.82-84

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edificio d'angolo
Percezione di svincio.


Annotazioni:

Edificio di un certo pregio decorativo. Sono state riscontrate deboli tracce di colorazione con pigmento di terra rossa. Per il totale dilavamento del pigmento originale, l' edificio appare con una cromia risultante dall' intonaco a calce. Si consiglia una ritinteggiatura a velatura di colore sabbia dei fondi e del basamento. Le cornici e le fasce marcapiano, bianco ad imitazione della pietra. Zoccolo grigio.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/10
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo	Listello di mattone a vista	f.v. con resina trasparente
Basamento	Intonaco	Rosa – beige idrorepellente
Portale	Pietra d' Istria a bugne	
Marcapiano	Mattone scialbato	Terra di Siena bruciata
Lesena-Paraste	Mattone.	f.v.
Cornici- Finestre	Pietra d' Istria	
Balconi		
Pareti superiori	Intonaco a calce	Terra di Siena bruciata
Portone	Legno	Naturale
Finestre		
Persiane	Legno	Marrone rossiccio
Ringhiere		
Pluviali	Rame	
Part. decorativi	Lampioni in ferro e cornici timpanate	
Cornicione	Mattone f.v. lavorato	

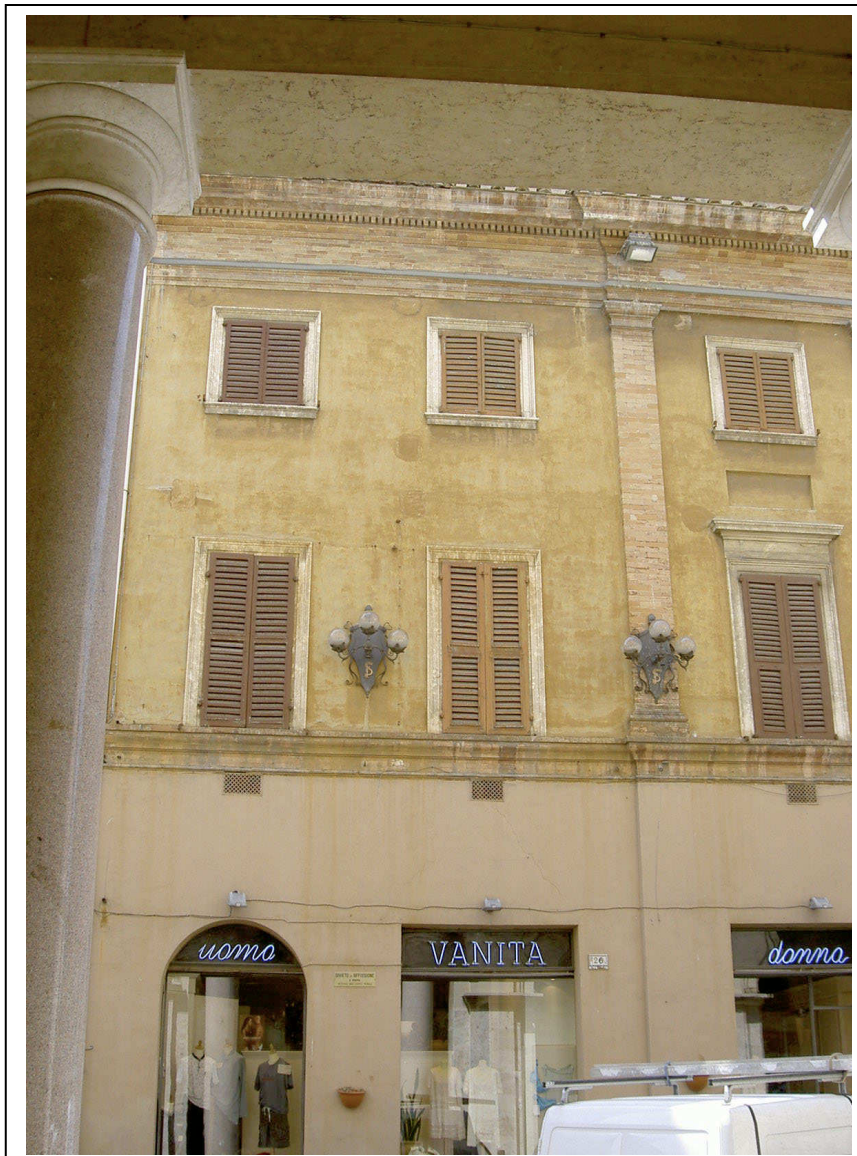

Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n. 421

Via Gramsci

Localizzazione e

Caratteristiche visive:

Edificio di grande impatto visivo, posto a margine della via, ma con viste frontali privilegiate.

Annotazioni:

Edificio di classe A.

Ripulitura dello zoccolo in listello di mattone f.v. e ritinteggiatura del basamento con tinta a velatura silossanica colore calce sabbia, da relazionare all'ed. posto accanto (part.422).

Pulitura del mattone f.v. della lesena, del cornicione e della fascia marcapiano.

Illuminazione a parete non corretta per la presenza di elementi posizionati sulle lesene.

Mantenimento del colore di fondo per la parte in elevazione

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DEL COLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/11
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Tinteggiatura non originale (idropittura)	Beige
Portale	In pietra d'istria	Naturale
Marcapiano	In pietra d'istria	Naturale
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	In pietra d'istria	Naturale
Balconi		
Pareti superiori	Intonaco a calce	Rosa antico
Portone	Legno verniciato a smalto	Marrone scuro lucido
Finestre		
Persiane	Legno	Marrone scuro
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera verniciata	Colorati come il fondo
Part. decorativi	Portale in pietra d'Istria	
Cornicione	In pietra d'Istria	Naturale



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n. **422**
Via Gramsci n.22-24

**Localizzazione e
Caratteristiche visive:**

Edificio di grande impatto visivo, posto a margine della via, ma con viste frontali privilegiate

Annotazioni:

Edificio di classe A. Mantenimento del colore del fondo superiore originale e rifacimento del basamento con tinteggiatura delle stesse caratteristiche di cui sopra. La cromia scelta per il basamento dovrà essere posta in relazione e diversificata da quella dell'edificio accanto. (Filarmonica). Si consiglia per la colorazione delle persiane il colore di quelle poste al Piano 1°.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/12
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Mattone	f.v.
Portale		
Marcapiano	Pietra d' Istria	
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Mattone e cornici in cotto	f.v.
Balconi		
Pareti superiori	Mattone	f.v.
Portone		
Finestre	Legno	Bianco
Persiane	Legno	Marrone rossiccio
Ringhiere		
Pluviali		
Part. decorativi		
Cornicione	A sporto con beccatelli sagomati	Giallo paglierino-Terra rossa



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.440
C.so della Repubblica
Edificio classe A.

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Scorcio zenitale.
Particolare del
cornicione.

Annotazioni:

Palazzo Rotale
Mantenimento delle
stesse cromie originarie
per la ritinteggiatura del
cornicione

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/13
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo	Mattone scialbato	f.v.
Basamento	Scialbo calce colorata	Terra rossa
Portale	Pietra d'istria	neturale
Marcapiano		
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Pietra d'istria piano nobile	Naturale
Balconi		
Pareti superiori	Scialbo calce colorata	Terra rossa
Portone	Legno larice	Naturale
Finestre	Legno con bacchetta di ripartizione	Bianco avorio
Persiane	Legno verniciato	Grigio
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera e rame	Zincata
Part. decorativi		
Cornicione	Elementi di mattone sovrapposto con tracce di scialbo	f.v.



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.**461**
Via S. Maria della Porta
n.67-69

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio.

Annotazioni:

strada soggetta a forte inquinamento veicolare. Nel caso di ritinteggiatura si consiglia di seguire le indicazioni di cui all'art.5.37- caso b- Appendice. utilizzando le stesse cromie dell'originale, da applicare a velatura. Possono essere utilizzate anche tinte silossaniche, purchè applicate a velatura.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto:	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/14
	SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo	Mattone f.v.	cotto
Basamento	Intonaco di calce colorata	Terra rossa
Portale	Pietra d' Istria	naturale
Marcapiano	Intonaco di calce colorata	Giallo paglierino
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Pietra d' Istria	naturale
Balconi		
Pareti superiori	Intonaco di calce colorata	Terra rossa
Portone	Legno di larice	naturale
Finestre	Legno verniciato	Bianco avorio
Persiane	Legno verniciato	grigio
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera e rame	
Part. decorativi		
Cornicione	Intonaco modinato	Terra rossa



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.461
Via S. Maria della Porta
n. 53

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio

Annotazioni:

Via sottoposta ad inquinamento da traffico veicolare, per una eventuale ricoloritura seguire le indicazioni dell'. art.5.3.7- caso B- Appendice

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/15
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo	Di cemento gofrato	Grigio
Basamento	Intonaco di calce	Terra rossa
Portale	Cornice modinata verniciata	Terra rossa
Marcapiano	Elementi in cotto sovrapposti scialbati	Terra rossa
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Mattone scialbato a calce	Giallo paglierino
Balconi		
Pareti superiori	Scalbo di calce	Terra rossa
Portone	Legno verniciato	Marrone
Finestre	Legno verniciato	Bianco avorio
Persiane	Legno verniciato	Verde scuro
Ringhiere		
Pluviali	lamiera	Zincata
Part. decorativi		
Cornicione	Elementi in cotto scialbati	Giallo paglierino



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n. **465**
Via S. Maria della Porta
n.67

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio

Annotazioni:

Tinteggiatura fortemente degradata al p.t. per la presenza d'inquinamento atmosferico veicolare. Si consiglia l'applicazione di tinteggiatura idonee
Riordino delle aperture al p.t. e sistemazione delle tubazioni del gas.
Ritinteggiatura da eseguire con le stesse cromie delle attuali.
Portale da ritinteggiare con colore bianco effetto pietra.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Progettista: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/16
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Sialbo di calce	Terra rossa
Portale	Intonacato	Giallo paglierino
Marcapiano	Sialbo di calce	Giallo paglierino
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Sialbo di calce	Giallo paglierino
Balconi	Lastra su mensole di ferro	
Pareti superiori	Sialbo di calce	Terra rossa
Portone	Legno	Naturale
Finestre	Legno verniciato	Bianco avorio
Persiane	Legno verniciato	Colore: verde, grigio, verde s.
Ringhiere	ferro	Grigio c.
Pluviali		
Part. decorativi		
Cornicione	Solo su fronte strada scialbato	Giallo paglierino



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.**475**
Via Padre Matteo Ricci
n.93

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Edificio prospiciente ad un largo, svettante per altezza sugli edifici limitrofi.

Annotazioni:

Mantenimento dello scialbo con la stessa colorazione attuale: colore dei fondi in calce pigmentata con terra rossa. Fasce marcapiano e cornicione giallo paglierino. Persiane da colorare in grigio antracite (vedi piano superiore) o verde. Fronte foto da ridefinire, anche attraverso nuovi balconi allineati, ma di dimensioni inferiori all'attuale.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/17
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Bugnato in mattone a vista	Cotto f.v.
Portale		
Marcapiano	Mattone	Cotto f.v.
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Cornici in mattone e listello di mattone	Cotto f.v. e listello rosso
Balconi		
Pareti superiori	Mattone	Cotto f.v.
Portone	Legno	
Finestre		
Persiane	Legno verniciato	Verde scuro opaco
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera verniciata	Grigio antracite
Part. decorativi	Listellino in cotto colorato alle finestre	Rosso ercolano
Cornicione	In mattone verniciato	Rosso ercolano



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.**477**
Via dell' Asilo n.4

Localizzazione e Caratteristiche visive:

piccolo edificio d'angolo
prospiciente al largo.

Annotazioni:
esempio di corretta
ristrutturazione.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/18
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo	Finto bugnato realizzato a cemento	Giallo paglierino
Basamento		
Portale		
Marcapiano	Pietra	
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Pietra (Piano nobile) e cemento(altre)	Naturale/bianco
Balconi		
Pareti superiori	Intonaco di calce colorato	Terra d'ombra
Portone	Legno	naturale
Finestre	Legno verniciato	Bianco avorio
Persiane	Tapparelle in lamelle di legno	Rosso bruno
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera	
Part. decorativi		
Cornicione		



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.510
Via S. Maria della Porta
n.2

Localizzazione e Caratteristiche visive:

edificio posto d'angolo,
prospiciente alla piazzetta
di S.Maria della Porta

Annotazioni:

edificio bombardato e
ricostruito nel dopoguerra
che ha conservato ele-
menti architettonici ori-
ginari, quali le cornici
delle finestre del piano
primo.

Prescrizioni: conservare
le tapparelle, quale
elemento di
riconoscimento della
ricostruzione post-bellica.
Ritinteggiare secondo la
cromia attuale, con colore
leggermente scalato.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/19
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Intonaco	Grigio azzurrino
Portale	In pietra	
Marcapiano		
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	In pietra ed intonaco P.terra	naturale
Balconi		
Pareti superiori	Intonaco	Grigio azzurrino con tracce terra rossa
Portone	legno	Naturale mordensato
Finestre	legno	Bianco avorio
Persiane	Legno verniciato a smalto	Colori: giallo pa.no e grigio
Ringhiere		
Pluviali	lamiera	Zinco
Part. decorativi	Cornici bugnate alle finestre	
Cornicione	In legno aggettante	Legno naturale



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.**515**
Via Lauro Rossi n.59
Edificio classe A

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio.

Annotazioni:

Edificio di classe A.
Si possono riscontrare deboli tracce di terra rossa, soprattutto nel fronte opposto alla foto in oggetto. Cromia da stabilire attraverso approfondimento strati - grafico. Si consiglia comunque una colorazione chiara perché l'edificio è inserito in uno spazio urbano ristretto. Importante il restauro delle cornici delle finestre.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/20
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Intonaco di calce	Calce-sabbia
Portale	Pietra d'istria	Naturale
Marcapiano	Intonaco di calce	Calce-sabbia
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Intonaco di calce	Calce-sabbia
Balconi	Sporto in pietra d'istria	Naturale
Pareti superiori	Intonaco di calce	Calce-sabbia
Portone	Legno verniciato	Marrone
Finestre		
Persiane	Legno verniciato	Grigio scuro e chiaro
Ringhiere	ferro	ruggine
Pluviali	lamiera	Lamiera zincata
Part. decorativi		
Cornicione	Intonacato e sagomato	Calce-sabbia



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.525

Via Lauro Rossi n.5

Localizzazione e

Caratteristiche visive:
edificio prospiciente alla piazzetta L. Rossi

Annotazioni:

Colore originale non più leggibile per l'eccessivo dilavamento del pigmento impiegato nella coloritura. Possono essere impiegate per il rifacimento le terre di Siena bruciata o gialla opportunamente scalate, od anche la cromia attuale. Cornici e cornicione comunque da distinguere con diverso colore (avorio o bianco) . Persiane da verniciare grigio scuro o chiaro. Ringhiere in ferro colore grigio antracite o verde antico. Restauro dei balconi in pietra d'istria. Sistemazione dei cavi enel e gas.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/21
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Intonaco a calce	Terra rossa
Portale	Mattone f.v.	Cotto
Marcapiano		
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Scialbo colorato	Bianco avorio
Balconi		
Pareti superiori	Intonaco a calce	Terra rossa
Portone	Legno verniciato a smalto	Marrone lucido
Finestre	alluminio oro e legno	Colori:l.naturale, avorio,oro
Persiane	Legnoverniciato a smalto	Marrone
Ringhiere		
Pluviali	p.v.c. e lamiera	Bianco/grigio
Part. decorativi		
Cornicione	Modinato e scialbato	Giallo paglierino



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.**526**
Via Lauro Rossi n.6

Localizzazione e Caratteristiche visive:

edificio prospiciente alla piazzetta L. Rossi

Annotazioni:

ricoloritura con la stessa colorazione esistente.
Eventuale zoccolo di calce risanante e deumidificante.
Revisione degli impianti della luce e del gas.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/22
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Intonaco di calce	Terra di siena bruciata
Portale	Pietra d'istria	naturale
Marcapiano	Intonaco di calce	Scialbo giallo paglierino
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Mattone scialbato	Scialbo giallo paglierino
Balconi		
Pareti superiori	Intonaco di calce	Terra di siena bruciata
Portone	Legno	naturale
Finestre	Legno verniciato	Bianco avorio
Persiane	Legno verniciato	grigio
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera	Lamiera zincata
Part. decorativi		
Cornicione	Elementi di cotto sovrapposti	Scialbo giallo paglierino



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n. **540**
Via Lauro Rossi n. 14-16

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio

Annotazioni:

caratteristica colorazione
a calce e terre colorate.
Per una eventuale
ricoloritura utilizzare la
stessa cromia (bicromia)
della attuale. Si consiglia
di seguire le indicazioni
dell' art.5.3.7- caso B-
Appendice

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/23
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Scialbo di calce/intonaco cementizio	Terra rossa scalata/grigio
Portale	Intonacato	Grigio
Marcapiano	Mattone scialbato	Giallo paglierino
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Mattone scialbato	Giallo paglierino
Balconi		
Pareti superiori	Scialbo di calce	Terra rossa scalata
Portone	Legno verniciato	marrone
Finestre	Legno verniciato	avorio
Persiane	Legno verniciato	Grigio
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera	Lamiera zincata
Part. decorativi		
Cornicione	Mattoni in cotto scialbati	Giallo paglierino



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n. **541**
Via Lauro Rossi n.10 - 12
14

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio

Annotazioni:

Per una eventuale ricoloritura utilizzare la stessa cromia (bicromia) della attuale. Si consiglia di seguire le indicazioni dell' art.5.3.7- caso B- Appendice
Risistemazione della apertura della terza vetrina al piano terra.
Revisione della posizione dei cavi enel della illuminazione pubblica e della derivazione privata.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/24
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Scialbo a calce	Ocra e Terra Rossa
Portale	Scialbo a calce	Bianco avorio
Marcapiano	Scialbo a calce	Bianco avorio
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Scialbo a calce	Bianco avorio
Balconi		
Pareti superiori	Scialbo a calce	Terra di Siena bruciata
Portone	Legno - Larice	
Finestre	Legno	
Persiane	Legno	Bianco avorio
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera	
Part. decorativi		
Cornicione	Scialbo a calce	Bianco avorio



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.**557**
Via Mozzi n.97

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio.

Annotazioni:

Edificio dalle caratteristiche coloriture tradizionali in buono stato di conservazione.

Per una eventuale ritinteggiatura, si consiglia una scalatura della cromia originale, terra di Siena. Le cornici, fasce e cornicione, bianco avorio. Persiane grigie e sistemazione del cavo Enel sotto il primo marcapiano

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/25
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Scialbo colorato	Terra gialla
Portale		
Marcapiano	In cotto scialbato	Terra gialla
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	In cotto scialbato	Terra gialla
Balconi	Su mensole di pietra e balastra in cls.	Tipo pietra bianca d'istria
Pareti superiori	Scialbo colorato	Terra gialla
Portone	Legno verniciato	marrone
Finestre	Legno verniciato	Bianco grigio
Persiane	Legno verniciato	Bianco grigio e marrone
Ringhiere	Balastra a colonnina finta pietra	Tipo pietra bianca d'istria
Pluviali	lamiera	Tipo zincato
Part. decorativi	Medaglione di stucco appeso	Bianco gesso
Cornicione	Modinato	Stesso colore del fondo



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.638
Via Lauro Rossi n.28

Localizzazione e Caratteristiche visive:

edificio svettante
prospiciente alla Piazzetta
L.Rossi

Annotazioni:

sotto il balcone è possibile riscontrare la coloritura originaria ben conservata per la protezione della soletta a sbalzo del balcone. Ripristino dello scialbo colorato a terra gialla e colorazione delle fasce marcapiano, del cornicione e delle cornici in colore bianco finta pietra.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DEL COLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/26
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Intonaco a calce	Terra rossa
Portale	Mattone	f.v.
Marcapiano	Scialbo di calce	Giallo paglierino
Lesena-Paraste	Intonaco a calce	
Cornici- Finestre	Elementi in cotto scialbati a calce	bianco/naturale
Balconi		
Pareti superiori	Scialbo di calce	Tracce di Terra rossa
Portone	Legno di larice	naturale
Finestre	Legno verniciato	bianco
Persiane	Legno	Grigio chiaro
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera	zincata
Part. decorativi		
Cornicione	Scialbo di calce	Giallo paglierino



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n. **657**
Via Francesco Crispi
n.5-6-7-8

Localizzazione e Caratteristiche visive:

edificio prospiciente ad un largo. Estensione del fronte di medio sviluppo.

Annotazioni:

porzione di fondo con colorazione originaria ancora riconoscibile. Ritinteggiatura in bicromia come per l'attuale, colore base da scalare. In alternativa coloritura del basamento come da foto senza scalatura e fondo delle porzioni superiori al primo marcapiano in mattone f.v.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/27
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Scialbo a calce	Rosso Ercolano
Portale	Intonaco a calce	Bianco-giallino
Marcapiano		
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Finte a colore	Bianco-avorio
Balconi		
Pareti superiori	Scialbo a calce	Rosso Ercolano
Portone	Legno	Naturale
Finestre	Legno	
Persiane	Legno	Grigio
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera	
Part. decorativi		
Cornicione		



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.709
Via Francesco Crispi
n.9-11

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio.

Annotazioni:

Ritinteggiatura con le
stesse modalità e cromia
dell' esistente.
Riordino dei cavi e delle
targhette dei numeri
civici.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/28
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Intonaco a calce	Terra gialla
Portale		
Marcapiano	Intonaco a calce	Terra gialla
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre		
Balconi	mensole di ferro con soletta in c.a.	
Pareti superiori	Intonaco a calce	Terra gialla
Portone	Legno	Grigio chiaro
Finestre	Legno	Grigio chiaro
Persiane	Legno	Verde
Ringhiere	Ferro	
Pluviali	Lamiera e p.v.c.	Grigio chiaro
Part. decorativi		
Cornicione	Intonaco a calce	Grigio chiaro



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.724

Via dei Sibillini n.23-25-27

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Largo panoramico con affaccio ad alta percezione visiva.

Edificio di media estensione, visibile anche in lontananza

Annotazioni:

Riordino delle aperture al piano terra e sistemazione dei pluviali.

Ritinteggiatura a calce, o ai silicati, da eseguire a velatura con pigmento di terra gialla, più intenso nel basamento e più scalato per le porzioni sopra il primo marcapiano. Cornicione e fasce bianche. Obbligo di sostituzione dei pluviali.

Applicare alla apertura centrale una finta cornice.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/29
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo		
Basamento	Scialbo a calce	Terra d' ombra
Portale		
Marcapiano	Scialbo a calce	Avorio
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre		
Balconi		
Pareti superiori	Scialbo a calce	Terra d' ombra
Portone	Legno	Marrone scuro
Finestre	Legno	
Persiane	Legno	Verde - grigio
Ringhiere		
Pluviali	Lamiera	
Part. decorativi		
Cornicione	Scialbo a calce	Avorio



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n. **729**
Via degli Orti n. 9 -7

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio.

Annotazioni:

Per la tinteggiatura deve essere usata la stessa pigmentazione di terra colorata d' ombra, applicata a velatura.
Il marcapiano e il cornicione devono essere tinteggiati bianco avorio.
Riordino dell' apertura al piano terra. Colorazione unica delle persiane grigio chiaro.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/30
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo	Scialbo a calce	Grigio tortora
Basamento	Scialbo a calce	Grigio tortora
Portale	Intonaco a calce	Tempera bianca
Marcapiano	Intonaco a calce	Tempera bianca
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Intonaco a calce	Tempera bianca
Balconi		
Pareti superiori	Scialbo a calce	Grigio tortora
Portone	Legno	Marrone
Finestre	Legno	
Persiane	Legno	Verde
Ringhiere	Ferro	Bianco
Pluviali	Lamiera p.v.c.	Gigio tortora -bianco
Part. decorativi	Cornicione sagomato-finestra timpanata	
Cornicione	Intonaco a calce	Grigio tortora



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n.740
Via Francesco Crispi n.62

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio.

Annotazioni:

Riutilizzo delle cromie
attuali.

COMUNE DI MACERATA	Oggetto: SCHEDA DI RILEVAMENTO DELCOLORE	Consulente: Arch. G. Strinati	Tav.n 5/31
	Formazione della tavolozza dei colori tradizionali		

Caratteristiche architettoniche e cromatiche dell' edificio

	Materiale	Colore
Zoccolo	Mattone	F.v.
Basamento	Scialbo a calce	Terra di Siena
Portale	Mattone	F.v.colorato rosso
Marcapiano	Scialbo a calce	Terra di Siena
Lesena-Paraste		
Cornici- Finestre	Sciabo a calce	Bianco avorio
Balconi		
Pareti superiori	Sciabo a calce	Terra di Siena
Portone	Legno con sopra luce in ferro	Naturale
Finestre	Legno	Bianco avorio
Persiane	Legno	Bianco avorio
Ringhiere		
Pluviali	Rame	
Part. decorativi	Finestre con cornici aggettanti	
Cornicione	Intonaco a calce	Bianco avorio



Ubicazione dell' edificio

Part. Catastale – n. **761**
Via Francesco Crispi n.14

Localizzazione e Caratteristiche visive:

Fronte su via stretta,
edilizia a schiera.
Percezione di svincio.

Annotazioni:

Ripristino dell'intonaco nella parte inferiore. Possibilità di zoccolatura in misura ridotta, da realizzare con intonaco di calce e cemento. Ricoloritura del fondo in terra di Siena scalata applicata a velatura. Le cornici e il cornicione bianco avorio. Il portale ripulito e riportato al mattone naturale f.v. Persiane grigio chiaro. Cavi da sistemare