

**COMUNE DI MACERATA**  
PROVINCIA DI MACERATA

**PIANO DI RECUPERO DI "VILLA FIGANA"**  
ADEGUATO ALLA LUCE DEL VINCOLO APPROVATO DALLA SOPRINTENDENZA E DELLE LINEE GUIDA DETTATE DAL COMITATO SCIENTIFICO



**PROGETTISTI**  
MAGHMA 04 ARCHITETTI  
ANTONIO PAGANELLI  
PAOLO ORLANDI  
MARTA MASSETANI  
PASQUALE RINALDI  
EMANUELE ZIPPELLI


**TAV 24/B**

**SCHEDE DI RILEVAMENTO PARTICELLA 239/1-2:**  
CATALOGAZIONE E DESCRIZIONE DELLE FINITURE

DATA	REV.	ID. FILE	SCALA
25.11.04	001		

**COBERTURE**

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
C1.1	COBERTURA COMPLETA MANI IN SOPRA E SOTTO	1	TETTI A DUE PACE	BUONO
C2.1	SPICCHI DI GIORNATA	2	CONDICE IN LATERIZIO	BUONO
C3.2	SPICCHI DI GIORNATA	4	CONDICE IN LATERIZIO	BUONO
C3.1	CANALI DI GIORNATA	3	ELEMENTI IN CANTIERA	BUONO
C4.1	CONDICIALE IN LATERIZIO	1	/	BUONO
C4.2	ABBANDI IN LATERIZIO	5	/	BUONO

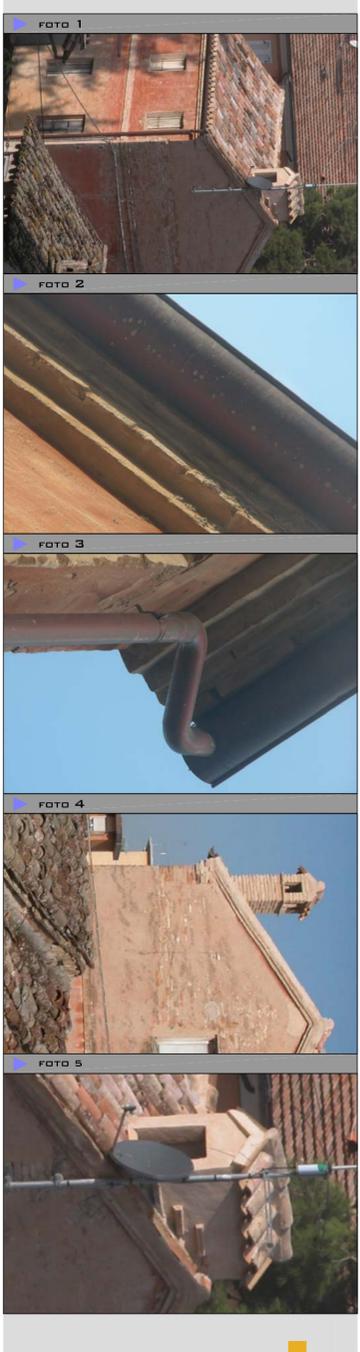

**SUPERFICIE VISIBILI**

1. LA DESCRIZIONE ADOTTATA FA RIFERIMENTO ALL'ESPOSIZIONE DEL LATERIZIO CHE PUO' ESSERE MODERNA O PERO-RINASCIMENTALE

IDENTIFICATIVO	POSIZIONE	FOTO	TIPOLOGIA	STATO DI CONSERVAZIONE
M2.1	PROSPETTO SUD	6/9	INTONACO "ALLA CAMPIGNANA" NON BASSIZZI IN ALTA CEMENTAZIA	MEIORE
M2.2	PROSPETTO EST	1	INTONACO "ALLA CAMPIGNANA"	PESSIMO
M2.3	PROSPETTO OVEST	9	INTONACO "ALLA CAMPIGNANA"	CATTIVO



**APERTURE**

ID.	DESCRIZIONE	OMENI	FOTO	ANCHITAVE	SPALLETTA	DAVANZALE	TIPO DI INVERNO	CONDIZIONE DELL'INVERNO
A1.1	INVERNO	98X212	10	LATERIZIO	LATERIZIO	/	PORTA IN LEGNO A PANNELLI INDICIBILI	CATTIVO
A2.1	FINESTRA PROSPETTO SUD	72X100	11	LATERIZIO	LATERIZIO	PIETRA	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SOTTILETTI	CATTIVO
A2.2	FINESTRA PROSPETTO NORD	71X83	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	/
A1.2	INVERNO	72X102	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	/
A2.3	FINESTRA PROSPETTO NORD	84X78	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	PIETRA	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SOTTILETTI	CATTIVO
A2.4	FINESTRA PROSPETTO SUD	72X125	12	NON VISIBILE	LATERIZIO	PIETRA	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SOTTILETTI	CATTIVO
A2.5	FINESTRA PROSPETTO SUD	BDX1 24	13	NON VISIBILE	LATERIZIO	LATERIZIO	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SOTTILETTI	CATTIVO
A2.6	FINESTRA PROSPETTO NORD	79X128	/	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	/	/
A2.7	FINESTRA PROSPETTO SUD	72X96	6	NON VISIBILE	LATERIZIO	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SOTTILETTI	CATTIVO
A2.8	FINESTRA PROSPETTO SUD	72X96	6	NON VISIBILE	LATERIZIO	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SOTTILETTI	CATTIVO
A2.9	FINESTRA PROSPETTO DIVERSI	72X96	14	NON VISIBILE	LATERIZIO	NON VISIBILE	FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE E SOTTILETTI	CATTIVO




**SUPERFETAZIONI E ANNESSI**

ID.	DESCRIZIONE	FOTO	COBERTURA	MATERIALITA	PORTE	FINITURE	STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
S1.1	SUPERFETAZIONE IN ADERENZA AL FONTE	15	ASSENTE	LATERIZIO	BDX1 75	35X51	CONDIZIONE TOTALE
S2	SUPERFETAZIONE IN FRONTE NORD	16	UNA FACIA CON MANTO IN COPPI	LATERIZIO	66X180	30X30	PESSIMO



**SCHEMI DI RIFERIMENTO**

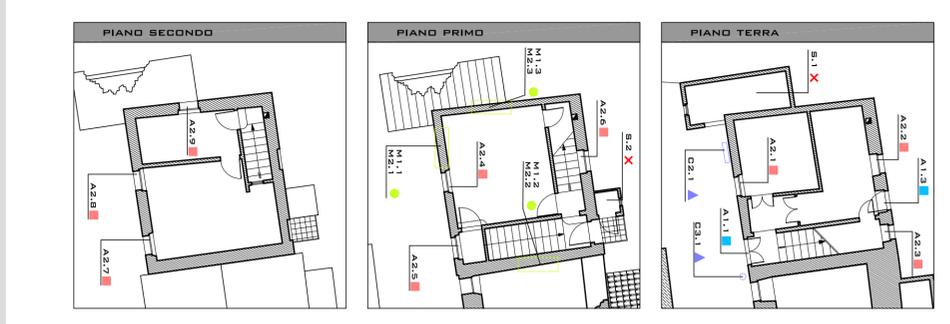

**SCHEDE TECNICHE**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**